

No.C2/16201/TC/98

Head Office,
Motor Vehicles Department,
Thiruvananthapuram,
Dated:24.6.2002.

CIRCULAR No.11/2002.

Sub: M.Vs. Implementation of Road Safety measures - reg.

Ref: Notification of Transport Commissioner vide No.C2/16201/TC/98
dated 14.6.2002.

The Department has decided to implement the safety measures in all heavy-medium vehicles so as to prevent fatal road accidents due to the breakage of propeller shaft and hitting of the same on the diesel tank and silencer which causes fire. A Notification has been published in this regard, regarding the precautions to be taken for preventing the same. The same is re-produced below:-

No.സി2/16201/TC/98.

തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി 14.6.2002.

വിജ്ഞാപനം.

ഹെവി-മീഡിയം വാഹനങ്ങളുടെ ഗിയർ ബോക്സിനെയും പിൻചക്രങ്ങളേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് അവിചാരിതമായി മുറിഞ്ഞ് വാഹനങ്ങൾ മറിയുന്നതിനോ തീ പിടിത്തത്തിനോ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും താഴെപ്പറയുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിവേഗത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് മുറിയുന്നപക്ഷം അത് റോഡിൽ കുത്തിവീണ് വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുന്നതിന് കാരണമാകാം. പൊട്ടിയതിനുശേഷവും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഡീസൽ ടാങ്ക്, സൈലൻസർ എന്നിവയിൽ തട്ടി ഡീസൽ ടാങ്ക് ചോർച്ചയ്ക്കും സൈലൻസറിൽ തീപ്പെരിയിൽ നിന്നും തീയൊളുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് മുറിയുവാൻ ഇടയായാൽ തന്നെ മുറിഞ്ഞ ഭാഗം നീലത്ത് തട്ടാതെ താഴെക്കൊളിയിക്കുമായി താങ്ങിനിറുത്തുന്നതിന്, പിന്നിലെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ

അടിയിലൂടെ 'U' ആകൃതിയിൽ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റുകൾ എല്ലാ ഹെവി-മീഡിയം വാഹനങ്ങൾക്കും പിടിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

പിന്നിലെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഫാഫ്റ്റിന്റെ നീച്ച് ജോയിന്റിന്റെ താഴെ വരത്തക്കവണ്ണം പിടിപ്പിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് 50 മി.മീ. വീതിയും 8 മി.മീ. കനവുമുള്ള ഉരുക്കു പ്ലാറ്റുകൾക്കും, എംഗിൻ ഓയൺ കോണ്ടം 'U' ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കണം. ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഇരുതലകളും ഉരുക്കുപ്ലാറ്റിലെ പാസ്സേജിൽ 12 മില്ലീമീറ്ററിൽ കുറയാത്ത ബോൾട്ടും നട്ടും ഉപയോഗിച്ച് ബലമായി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം.

ഈ സ്വകാര്യ സംവിധാനം ഒരു മറസത്തിനനുസരിച്ച് ഹെവി യാർഡ് വാഹനങ്ങളിലും എംഗ്ലൈറ്റുണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

All Officers are directed to implement the instructions contained in the Notification while testing the vehicles for assessing fitness of all medium and heavy vehicles. The instructions will be implemented with effect from 15.7.2002.

Receipt of the circular may be acknowledged.

To

All DTCs/RTOs and JI.RTOs.
Copy to: Secretary, STA, Sr.DTC (T), ATOLLO, FOIS/P and Spai

Transport Commissioner